


ANSICHT OSTEN

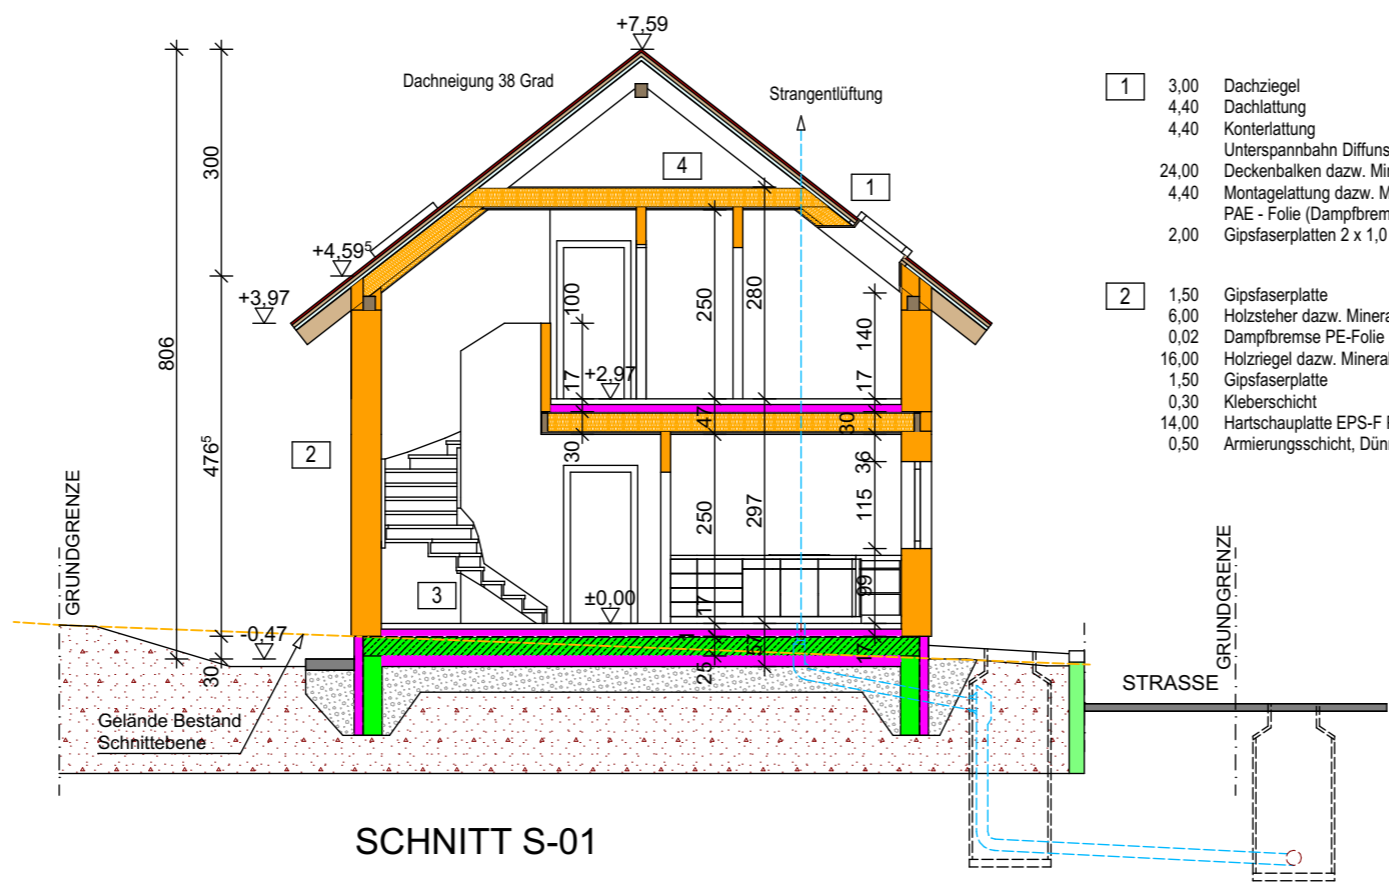

SCHNITT S-01

- | | |
|--|---|
| <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> 3,00 Dachziegel 4,40 Dachlattung 4,40 Konterlattung Unterspannbahn Diffusionsoffen 24,00 Deckenbalken dazw. Mineralw. 24,0 4,40 Montagelattung dazw. Mineralw. 4,4 PAE - Folie (Dampfbremse) 2,00 Gipsfaserplatten 2 x 1,0 <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,50 Gipsfaserplatte 6,00 Holzstehler dazw. Mineralwolle 4,00 0,02 Dampfbremse PE-Folie 16,00 Holzriegel dazw. Mineralwolle 1,50 Gipsfaserplatte 0,30 Kleberschicht 14,00 Hartschauplatte EPS-F Plus 0,50 Armierungsschicht, Dünnputz | <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,00 Belag 6,50 Anhydritestrich 0,02 PE-Folie 3,50 Trittschalldämmung EPS 6,00 gebundene Dämmschüttung 0,50 horizontale Abdichtung 25,00 Stahlbetonplatte 14,00 XPS Dämmung <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,80 OSB Platte Unterspannbahn Diffusionsoffen 24,00 Deckenbalken dazw. Mineralw. 24,0 Montagelattung dazw. Mineralw. PAE - Folie (Dampfbremse) 2,00 Gipsfaserplatten 2 x 1,0 |
|--|---|

- LEGENDE:**
- | | |
|----------------|----------|
| Holzriegelwand | Kabel |
| Beton | SW Kanal |
| Strom | RW Kanal |
| Wasser | |

M: 1:100
 Datum: 28.11.2020

Projekt:
 Inhalt:

Einfamilienwohnhaus / Annenhofstrasse 17b
 ANSICHT / SCHNITT